

Connector assembly N-Cable Socket

ECOFLEX[®] 10 - AIRCOM PLUS[®]

Art.Nr.7364

1.



Cortar el extremo del cable de forma perpendicular.

2.



Deslizar la tuerca, la arandela de presión y la junta de goma sobre el extremo del cable.

Truco: Con un poco de vaselina la junta de goma se deslizará más fácilmente.

3.



Cortar 6 mm. del extremo de la cubierta de PVC con un cuchillo.

4.



Doblar la malla de cobre 90° sobre el cable. Introducir la arandela de contacto entre la lámina de cobre y la malla hasta el tope. Cortar la malla justo al borde de la arandela. Ajustar la junta de goma sobre la arandela.

5.



Cortar la lámina de cobre y el aislante con un cuchillo.

6.



Insertar el contacto central (Pin 2: 3,0mm Ø) en el conductor y soldar cuidadosamente. Colocar el aislador de Teflon[®].

Truco: El pin 1 (2,8 mm Ø) es para AIRCOM+

7.



Introducir el extremo preparado del cable en el cuerpo del conector hasta el tope. Apretar suavemente utilizando dos llaves fijas de 17 y 18 mm. de manera que quede un pequeño espacio visible entre la tuerca y el cuerpo del conector.